


- manometro molla bourdon
- materiale cassa in ABS diametro cassa 50 mm
- esecuzione radiale
- attacco al processo lega di rame
- elemento di misura lega di rame
- movimento lega di rame
- classe di precisione 1,6% f.s.
- quadrante alluminio bianco con fermo a zero
- indice alluminio
- trasparente in plastica
- normativa EN 837-1
- temperatura ambiente -20 ... +60°C fluido +60°C

Modello MPR50

attacco al processo

Range	Unità di misura	1/4" gas cilindrico	1/4" npt	1/4" gas conico
-1 ...0	bar / psi	MPR50G1/4-1/0-B/P	MPR50N1/4-1/0-B/P	MPR50R1/4-1/0-B/P
-1 ...0.6	bar / psi	MPR50G1/4-1/0.6-B/P	MPR50N1/4-1/0.6-B/P	MPR50R1/4-1/0.6-B/P
-1 ...1.5	bar / psi	MPR50G1/4-1/1.5-B/P	MPR50N1/4-1/1.5-B/P	MPR50R1/4-1/1.5-B/P
-1 ...3	bar / psi	MPR50G1/4-1/3-B/P	MPR50N1/4-1/3-B/P	MPR50R1/4-1/3-B/P
-1 ...5	bar / psi	MPR50G1/4-1/5-B/P	MPR50N1/4-1/5-B/P	MPR50R1/4-1/5-B/P
-1 ...9	bar / psi	MPR50G1/4-1/9-B/P	MPR50N1/4-1/9-B/P	MPR50R1/4-1/9-B/P
-1 ...15	bar / psi	MPR50G1/4-1/15-B/P	MPR50N1/4-1/15-B/P	MPR50R1/4-1/15-B/P
-1 ...24	bar / psi	MPR50G1/4-1/24-B/P	MPR50N1/4-1/24-B/P	MPR50R1/4-1/24-B/P
0 ...0.6	bar / psi	MPR50G1/4-0/0.6-B/P	MPR50N1/4-0/0.6-B/P	MPR50R1/4-0/0.6-B/P
0 ...1	bar / psi	MPR50G1/4-0/1-B/P	MPR50N1/4-0/1-B/P	MPR50R1/4-0/1-B/P
0 ...1.6	bar / psi	MPR50G1/4-0/1.6-B/P	MPR50N1/4-0/1.6-B/P	MPR50R1/4-0/1.6-B/P
0 ...2.5	bar / psi	MPR50G1/4-0/2.5-B/P	MPR50N1/4-0/2.5-B/P	MPR50R1/4-0/2.5-B/P
0 ...4	bar / psi	MPR50G1/4-0/4-B/P	MPR50N1/4-0/4-B/P	MPR50R1/4-0/4-B/P
0 ...6	bar / psi	MPR50G1/4-0/6-B/P	MPR50N1/4-0/6-B/P	MPR50R1/4-0/6-B/P
0 ...10	bar / psi	MPR50G1/4-0/10-B/P	MPR50N1/4-0/10-B/P	MPR50R1/4-0/10-B/P
0 ...12	bar / psi	MPR50G1/4-0/12-B/P	MPR50N1/4-0/12-B/P	MPR50R1/4-0/12-B/P
0 ...16	bar / psi	MPR50G1/4-0/16-B/P	MPR50N1/4-0/16-B/P	MPR50R1/4-0/16-B/P
0 ...20	bar / psi	MPR50G1/4-0/20-B/P	MPR50N1/4-0/20-B/P	MPR50R1/4-0/20-B/P
0 ...25	bar / psi	MPR50G1/4-0/25-B/P	MPR50N1/4-0/25-B/P	MPR50R1/4-0/25-B/P
0 ...40	bar / psi	MPR50G1/4-0/40-B/P	MPR50N1/4-0/40-B/P	MPR50R1/4-0/40-B/P
0 ...60	bar / psi	MPR50G1/4-0/60-B/P	MPR50N1/4-0/60-B/P	MPR50R1/4-0/60-B/P
0 ...100	bar / psi	MPR50G1/4-0/100-B/P	MPR50N1/4-0/100-B/P	MPR50R1/4-0/100-B/P
0 ...160	bar / psi	MPR50G1/4-0/160-B/P	MPR50N1/4-0/160-B/P	MPR50R1/4-0/160-B/P
0 ...200	bar / psi	MPR50G1/4-0/200-B/P	MPR50N1/4-0/200-B/P	MPR50R1/4-0/200-B/P
0 ...250	bar / psi	MPR50G1/4-0/250-B/P	MPR50N1/4-0/250-B/P	MPR50R1/4-0/250-B/P
0 ...315	bar / psi	MPR50G1/4-0/315-B/P	MPR50N1/4-0/315-B/P	MPR50R1/4-0/315-B/P
0 ...400	bar / psi	MPR50G1/4-0/400-B/P	MPR50N1/4-0/400-B/P	MPR50R1/4-0/400-B/P

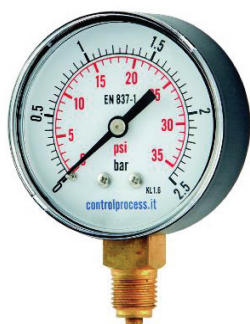

- manometro molla bourdon
- materiale cassa in ABS diametro cassa 50 mm
- esecuzione radiale
- attacco al processo lega di rame
- elemento di misura lega di rame
- movimento lega di rame
- classe di precisione 1,6% f.s.
- quadrante alluminio bianco con fermo a zero
- indice alluminio
- trasparente in plastica
- normativa EN 837-1
- temperatura ambiente -20 ... +60°C fluido +60°C

Modello MPR50

attacco al processo

Range	Unità di misura	1/8" gas cilindrico	1/8" npt	1/8" gas conico
-1 ...0	bar / psi	MPR50G1/8-1/0-B/P	MPR50N1/8-1/0-B/P	MPR50R1/8-1/0-B/P
-1 ...0.6	bar / psi	MPR50G1/8-1/0.6-B/P	MPR50N1/8-1/0.6-B/P	MPR50R1/8-1/0.6-B/P
-1 ...1.5	bar / psi	MPR50G1/8-1/1.5-B/P	MPR50N1/8-1/1.5-B/P	MPR50R1/8-1/1.5-B/P
-1 ...3	bar / psi	MPR50G1/8-1/3-B/P	MPR50N1/8-1/3-B/P	MPR50R1/8-1/3-B/P
-1 ...5	bar / psi	MPR50G1/8-1/5-B/P	MPR50N1/8-1/5-B/P	MPR50R1/8-1/5-B/P
-1 ...9	bar / psi	MPR50G1/8-1/9-B/P	MPR50N1/8-1/9-B/P	MPR50R1/8-1/9-B/P
-1 ...15	bar / psi	MPR50G1/8-1/15-B/P	MPR50N1/8-1/15-B/P	MPR50R1/8-1/15-B/P
-1 ...24	bar / psi	MPR50G1/8-1/24-B/P	MPR50N1/8-1/24-B/P	MPR50R1/8-1/24-B/P
0 ...0.6	bar / psi	MPR50G1/8-0/0.6-B/P	MPR50N1/8-0/0.6-B/P	MPR50R1/8-0/0.6-B/P
0 ...1	bar / psi	MPR50G1/8-0/1-B/P	MPR50N1/8-0/1-B/P	MPR50R1/8-0/1-B/P
0 ...1.6	bar / psi	MPR50G1/8-0/1.6-B/P	MPR50N1/8-0/1.6-B/P	MPR50R1/8-0/1.6-B/P
0 ...2.5	bar / psi	MPR50G1/8-0/2.5-B/P	MPR50N1/8-0/2.5-B/P	MPR50R1/8-0/2.5-B/P
0 ...4	bar / psi	MPR50G1/8-0/4-B/P	MPR50N1/8-0/4-B/P	MPR50R1/8-0/4-B/P
0 ...6	bar / psi	MPR50G1/8-0/6-B/P	MPR50N1/8-0/6-B/P	MPR50R1/8-0/6-B/P
0 ...10	bar / psi	MPR50G1/8-0/10-B/P	MPR50N1/8-0/10-B/P	MPR50R1/8-0/10-B/P
0 ...12	bar / psi	MPR50G1/8-0/12-B/P	MPR50N1/8-0/12-B/P	MPR50R1/8-0/12-B/P
0 ...16	bar / psi	MPR50G1/8-0/16-B/P	MPR50N1/8-0/16-B/P	MPR50R1/8-0/16-B/P
0 ...20	bar / psi	MPR50G1/8-0/20-B/P	MPR50N1/8-0/20-B/P	MPR50R1/8-0/20-B/P
0 ...25	bar / psi	MPR50G1/8-0/25-B/P	MPR50N1/8-0/25-B/P	MPR50R1/8-0/25-B/P
0 ...40	bar / psi	MPR50G1/8-0/40-B/P	MPR50N1/8-0/40-B/P	MPR50R1/8-0/40-B/P
0 ...60	bar / psi	MPR50G1/8-0/60-B/P	MPR50N1/8-0/60-B/P	MPR50R1/8-0/60-B/P
0 ...100	bar / psi	MPR50G1/8-0/100-B/P	MPR50N1/8-0/100-B/P	MPR50R1/8-0/100-B/P
0 ...160	bar / psi	MPR50G1/8-0/160-B/P	MPR50N1/8-0/160-B/P	MPR50R1/8-0/160-B/P
0 ...200	bar / psi	MPR50G1/8-0/200-B/P	MPR50N1/8-0/200-B/P	MPR50R1/8-0/200-B/P
0 ...250	bar / psi	MPR50G1/8-0/250-B/P	MPR50N1/8-0/250-B/P	MPR50R1/8-0/250-B/P
0 ...315	bar / psi	MPR50G1/8-0/315-B/P	MPR50N1/8-0/315-B/P	MPR50R1/8-0/315-B/P
0 ...400	bar / psi	MPR50G1/8-0/400-B/P	MPR50N1/8-0/400-B/P	MPR50R1/8-0/400-B/P